


MORATERM 160 c/c termostatblandare

- Utsprång med väggbricka: 55 mm (Föravst. 95 mm)
- Återströmningsskydd enligt EU-standard SS-EN 1717, se sidan 18:8

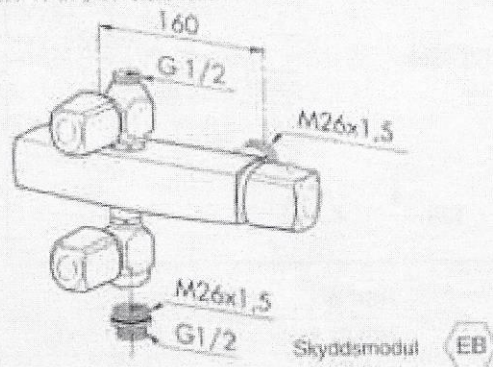


MA nr	RSK nr	Kat.	Förp.
10 30 05	834 71 06	A	5
31 00 20	834 71 30	A	5

Utförande


Krom, med nippel för duschanal.
Krom, svängpip 340 mm, (8347106, 8345407)

NYHET!

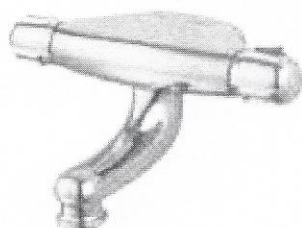

MORACERA 40 c/c termostatblandare


- Utsprång från vägg 155 mm
- Återströmningsskydd enligt EU-standard SS-EN 1717, se sidan 18:8

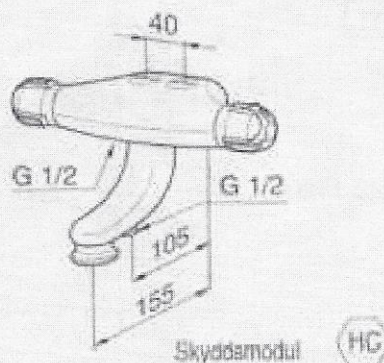

MA nr	RSK nr	Kat.	Förp.
15 05 00	834 40 80	A	5
15 05 00 20	834 40 81	B	5
15 05 00 70	834 40 88	B	5
15 05 00 75	834 40 89	B	5
15 05 01	834 40 82	B	5
15 05 02	834 40 83	B	5
15 05 03	834 40 84	B	5
15 05 04	834 40 85	B	5

Utförande

Krom, med röranslutning ned
Vit, med röranslutning ned
Alu-chrome, med röranslutning ned
Rostfritt utseende, med röranslutning ned
Krom, med röranslutning upp
Krom, med röranslutning genomgående
Krom, med röranslutning ned och svängpip 834 48 56
Krom, med röranslutning upp och svängpip 834 48 56

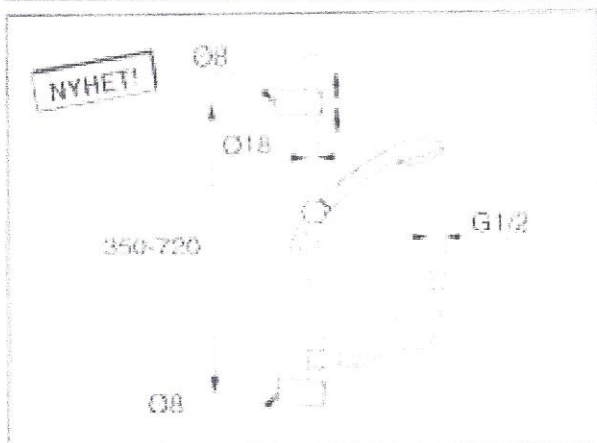


MORA MARENA

- Slang 1750 mm
- Med eller utan tvålköpp
- Med variabelt c/c-mått för befintliga skruvhål
- Med antikalksystem "rub-clean"

4


MA nr	RSK nr	Kat.	Förp.	Utförande
13 01 60	819 91 51	A		Krom, med tvålköpp
13 01 60 20	819 91 52	A		Vit, med tvålköpp
13 01 61	819 91 53	A		Krom, utan tvålköpp
13 01 61 20	819 91 54	A		Vit, utan tvålköpp
13 98 43	818 65 70	B		Krom, duschstång med gliddel
13 98 43 20	818 65 71	B		Vit, duschstång med gliddel
13 98 31 AE	818 65 69	B		Krom, gliddel
13 98 31 20AE	818 65 69	B		Vit, gliddel

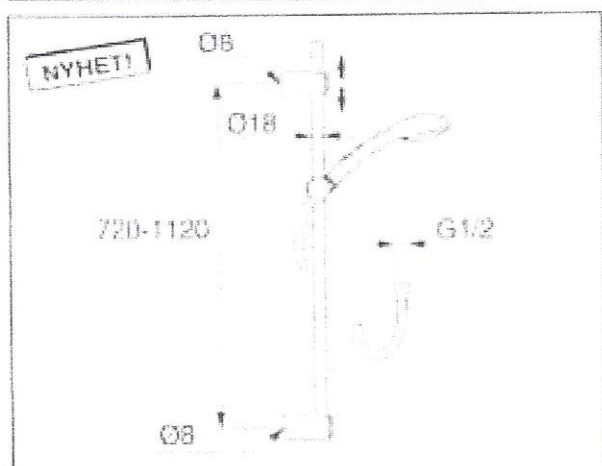

MORA MARENA


- Slang 1750 mm
- Med variabelt c/c-mått för befintliga skruvhål
- Med antikalksystem "rub-clean"

MA nr	RSK nr	Kat.	Förp.	Utförande
13 01 62	819 91 55	B		Krom
13 01 62 20	819 91 56	B		Vit
13 98 44	818 65 74	B		Krom, duschstång med gliddel
13 98 44 20	818 65 75	B		Vit, duschstång med gliddel

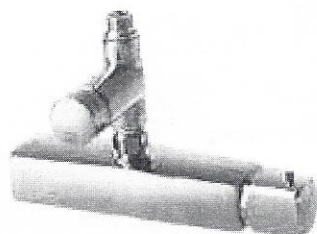

MORATERM 160 c/c termostatblandare

- Utsprång med väggbricka: 55 mm, (Föravst. 95 mm)
- AQUA ställbar tid: 1-60 sek
- PRESTO ställbart flöde
- Återströmningskydd enligt EU-standard SS-EN 1717, se sidan 18:8

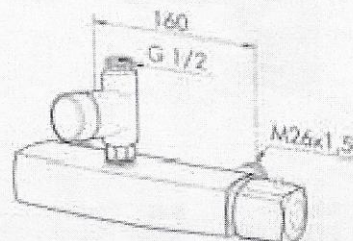


Skyddsmodul




MA nr	RSK nr	Kat.	Förp.	Utförande
12 10 34	834 45 74	B		Med självst. ventil AQUA
12 10 44	834 45 80	B		Med självst. ventil PRESTO
12 10 54	834 45 94	C		TDU, med självst. ventil AQUA, tryckbalanserad term.
12 10 55	834 45 95	C		TDU, med självst. ventil PRESTO, tryckbalans. term.

NYHET!

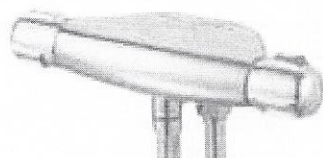

MORACERA 40 c/c termostatblandare

- Utsprång 55 mm
- Inklusive avtätad fästbricka
- Återströmningskydd enligt EU-standard SS-EN 1717, se sidan 18:8

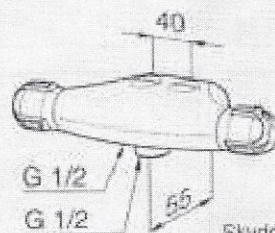



Skyddsmodul



MA nr	RSK nr	Kat.	Förp.	Utförande
15 06 00	834 41 38	A	5	Krom, röranslutning ned, duschanslutning ned
15 06 00.20	834 41 43	B	5	Vit, röranslutning ned, duschanslutning ned
15 06 00.70	834 41 44	B	5	Alu-chrome, röranslutning ned, duschanslutning ned
15 06 00.75	834 41 45	B	5	Rostfritt utseende, röranslutning ned, duschanslutning ned
15 06 01	834 41 39	B	5	Krom, röranslutning upp, duschanslutning ned
15 06 02	834 41 40	A	5	Krom, röranslutning ned, duschanslutning upp
15 06 03	834 41 41	B	5	Krom, röranslutning upp, duschanslutning upp
15 06 04	834 41 42	B	5	Krom, röransl genomgående, duschansl ned "vaska"

MORATEMP ESS tvätt

- Med lyftventil
- Hålltagning Ø28-37 mm

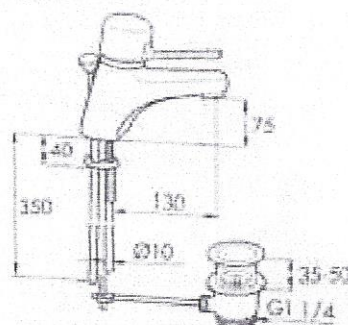
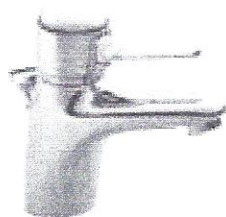


5

MA nr	RSK nr	Kat.	Förp.	Utförande
20 01 20	834 43 35	A	15	Krom, Ø10
20 01 20.70	834 43 81	B	15	Alu-chrome, Ø10
20 01 20.75	834 43 85	B	15	Rostfritt utseende, Ø10
20 01 60	834 43 60	B	5	Krom, Ø20 m pluspatron
70 17 17	834 62 75	A	5	Krom, Ø20
70 17 17.0065	843 52 26	B	5	Krom/guld, Ø20
70 17 17.20	843 52 12	B	5	Vit, Ø20
70 17 17.2065	843 52 27	B	5	Vit/guld, Ø20
70 17 17.70	834 43 83	B	5	Alu-chrome, Ø20
70 17 17.75	834 43 86	B	5	Rostfritt utseende, Ø20
20 01 15	834 44 75	A	5	Krom, Ø10 med stäng utan lyftventil
20 01 62	834 43 64	C	5	Krom, Ø20, ställbart flöde (ställskruv i spak)
20 01 63	834 43 65	C	5	Krom, Ø20, m pluspatron, ställb flöde (ställskruv i spak)
20 01 23	834 43 51	B	5	ECO, krom, Ø10 ESS. Med flödesbegr. 6l/min
20 01 21	834 43 28	C	5	Krom, Ø10 ESS. Med PEX-rör

MORATEMP ESS tvätt


- Hålltagning Ø28-37 mm

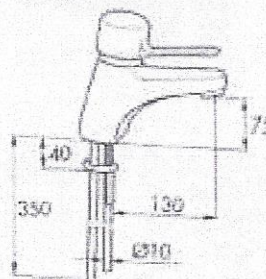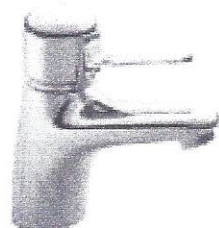

MA nr	RSK nr	Kat.	Förp.	Utförande
20 06 45	834 43 84	A	15	Krom, Ø10
20 06 45.70	834 43 82	B	15	Alu-chrome, Ø10
20 06 45.75	834 43 87	B	15	Rostfritt utseende, Ø10
20 06 48	834 49 54	B	5	Krom, Ø07
20 06 60	834 43 62	C	5	Krom, Ø20 m pluspatron
70 17 23	834 62 85	B	5	Krom, Ø20
70 17 23.0065	843 52 29	B	5	Krom/guld, Ø20
70 17 23.20	843 52 32	B	5	Vit, Ø20
70 17 23.2065	843 52 30	B	5	Vit/guld, Ø20
20 06 62	834 43 65	C	5	Krom, Ø20, ställbart flöde (ställskruv i spak)
20 06 63	834 43 67	C	5	Krom, Ø20, m pluspatron ställb flöde (ställskruv i spak)
20 06 42	834 43 52	A	5	ECO, krom, Ø10 ESS. Med flödesbegr. 6l/min
20 06 44	834 43 29	C	5	Krom, Ø10 ESS. Med PEX-rör

MORATEMP ESS High Standard

- Med ledbar strålsamlare

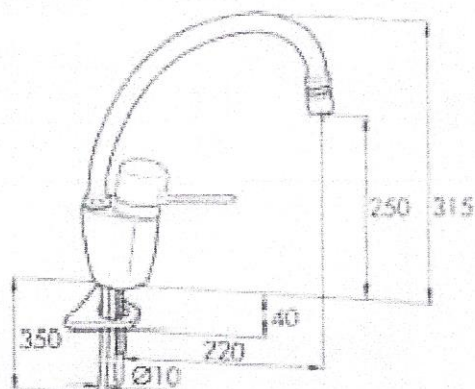

MA nr	RSK nr	Kat.	Förp.
70 19 11	831 82 57	B	5
70 19 11 20	831 82 67	C	5



Utförande

Krom, Ø20. Med svängbar pip 120°

Vit, Ø20. Med svängbar pip 120°

MORATEMP ESS High Standard

- Med diskmaskinsavstängning KV
- OBS! Ej omställbar till VV

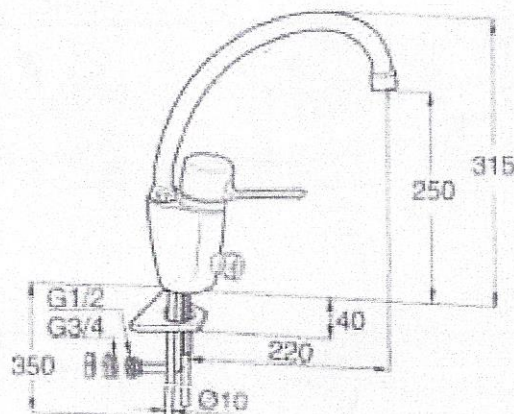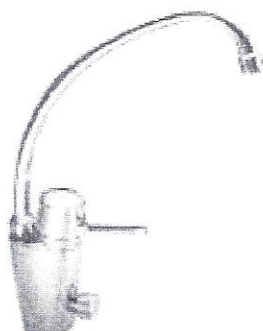

MA nr	RSK nr	Kat.	Förp.
70 19 30	831 78 91	A	5
70 19 30 20	831 78 97	B	5
70 19 34	831 79 00	C	5
70 19 30.CA	831 79 22	C	5
70 19 30	831 78 90	A	5
70 19 28	831 79 09	C	5
70 19 29	831 82 61	C	5

Utförande

Krom, Ø20. Med svängbar pip 120°

Vit, Ø20. Med svängbar pip 120°








Krom, Ø20, m. sv.b. pip 120°, ställt. flöde (ställtskr. i spak)






Krom, ECO, Ø20, sv.b. pip 120°. Med flödesbeg. 8l/min

Krom, Ø20. Med svängbar pip 360°

Krom, ECO, Ø20 ESS. Med flödesbegr. 8 l/min. 360°

Krom, Ø20. Med PEX-rör 360°

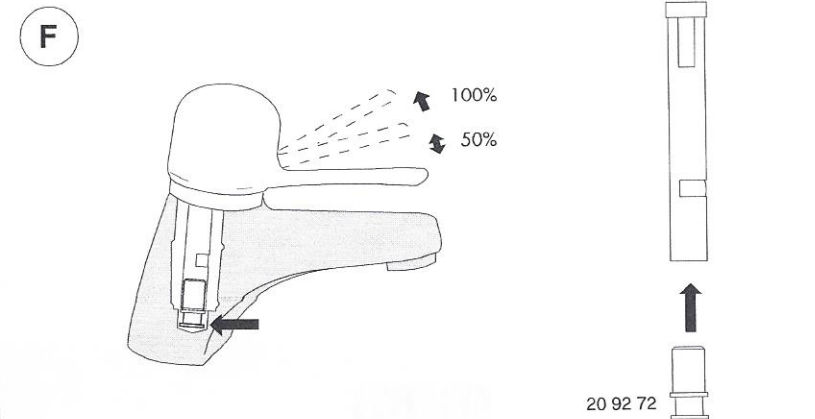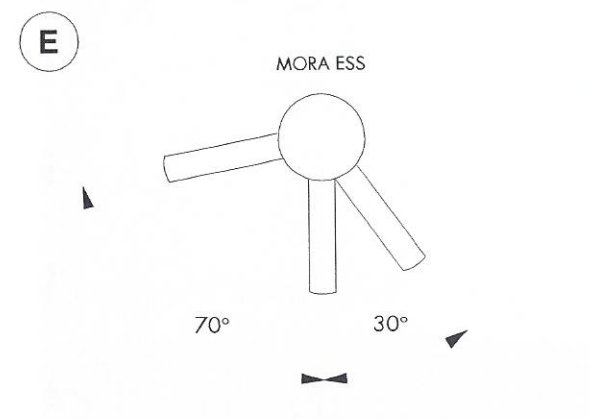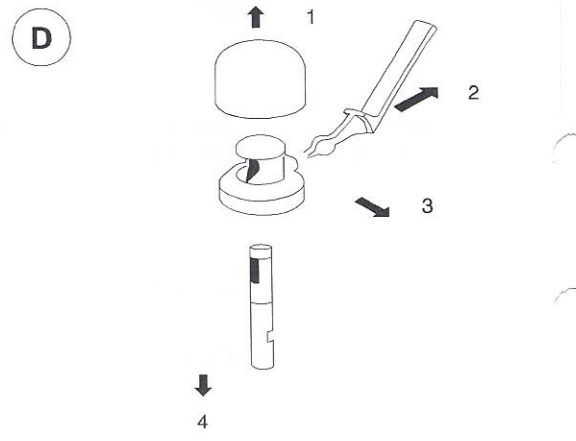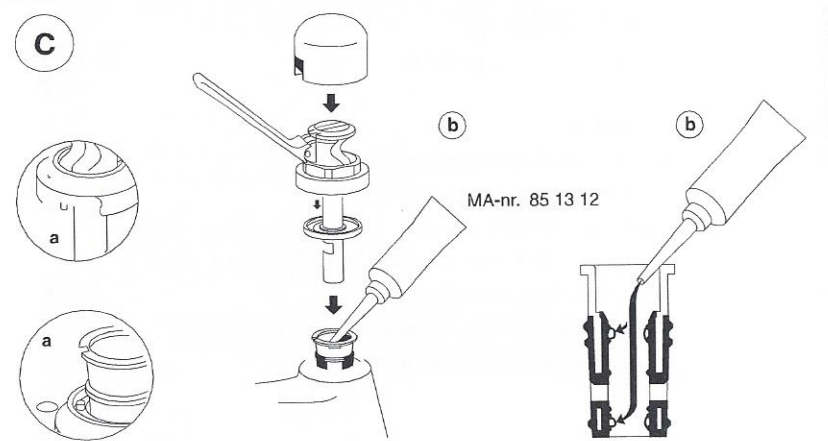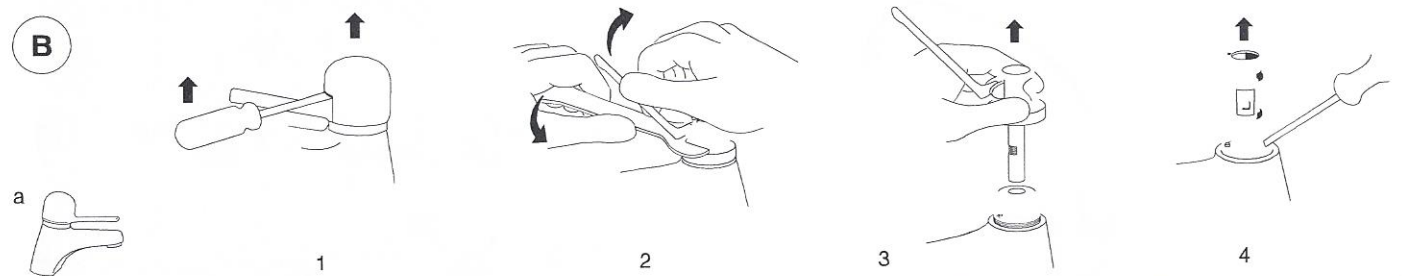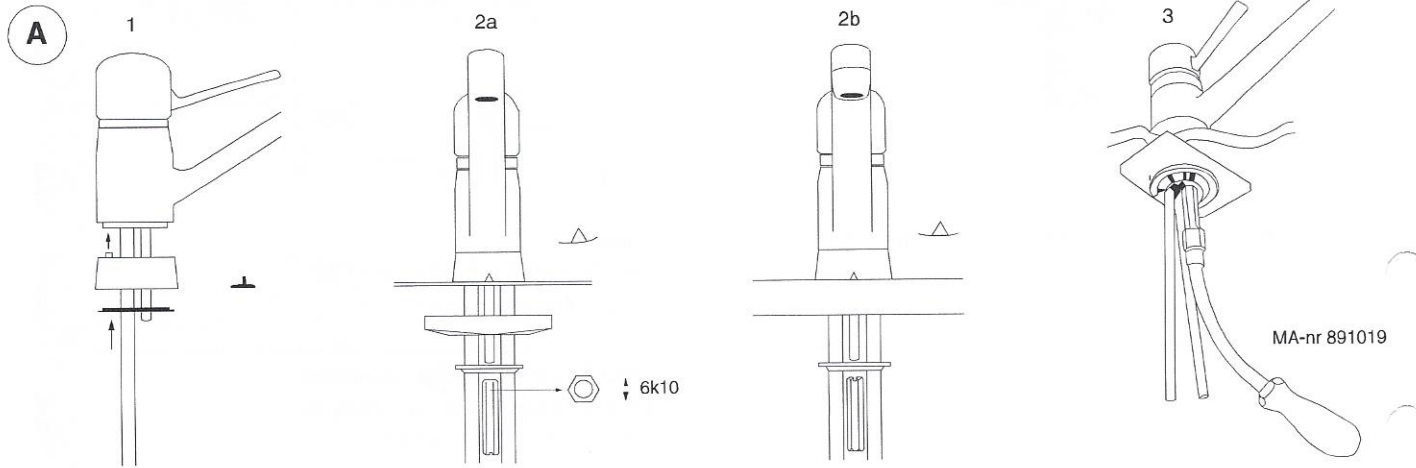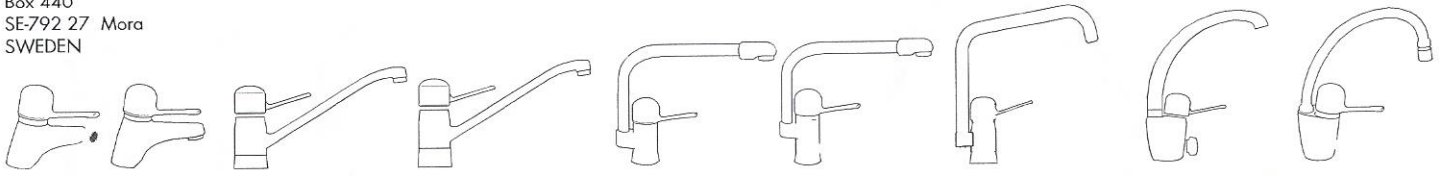

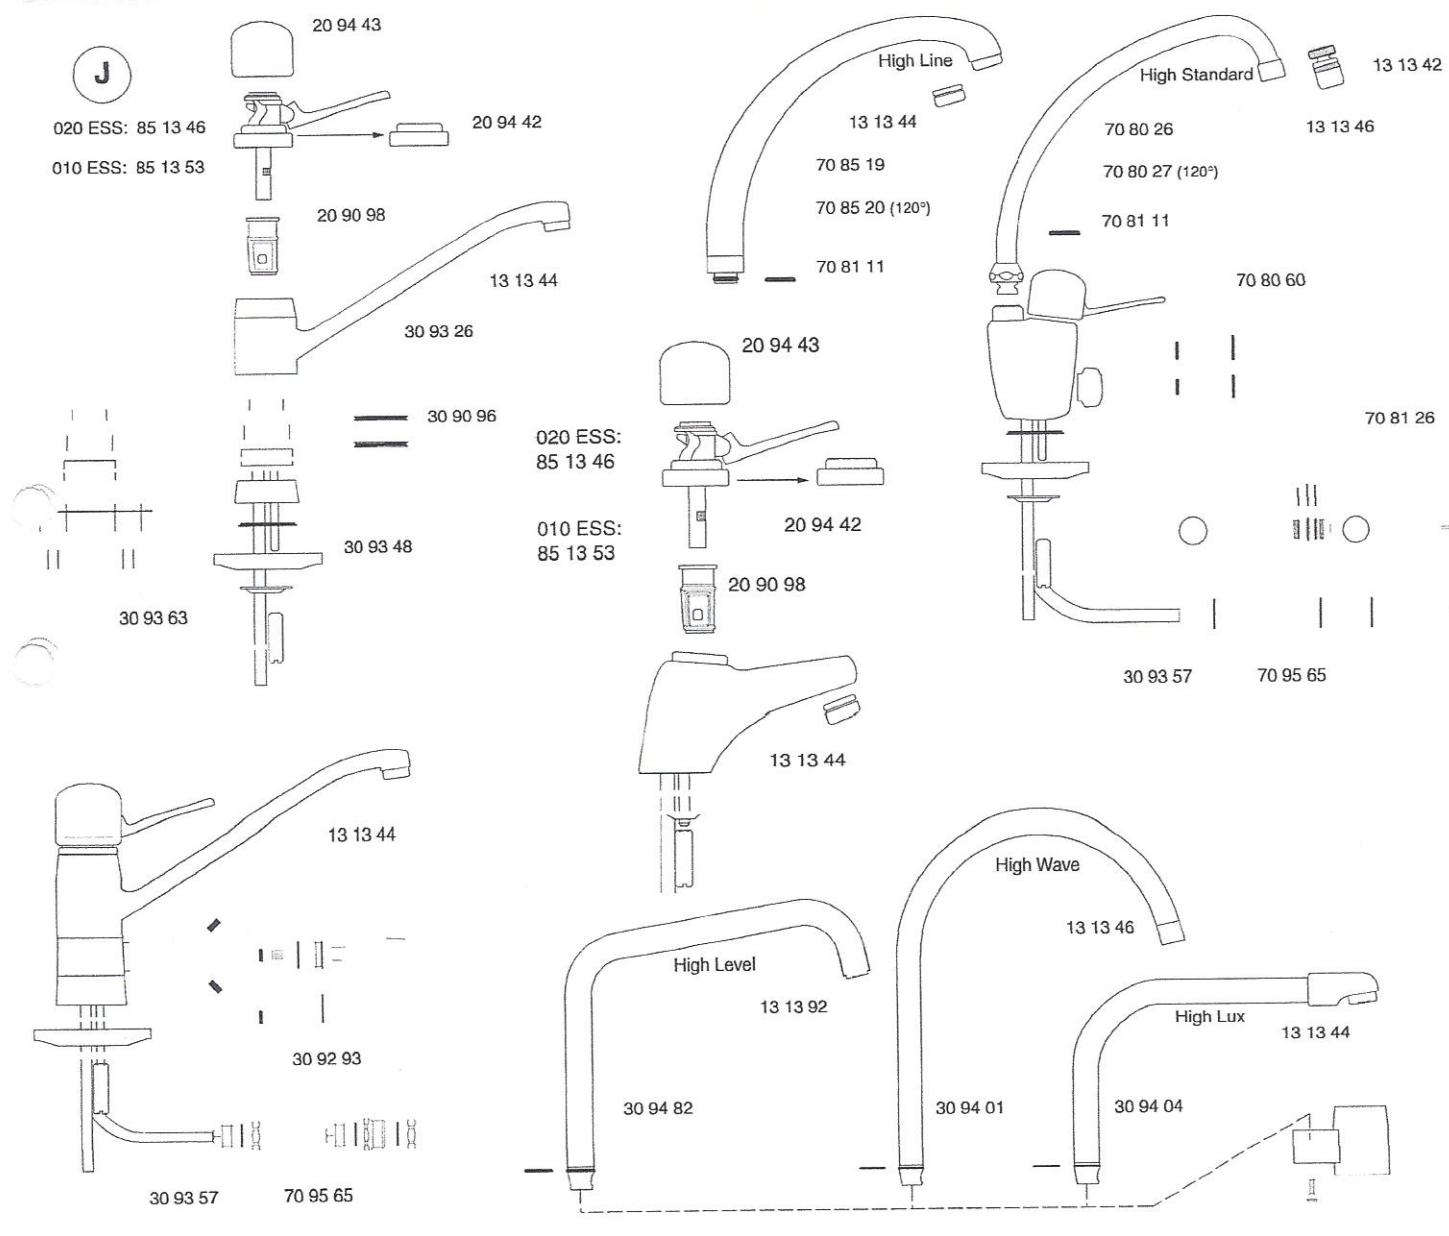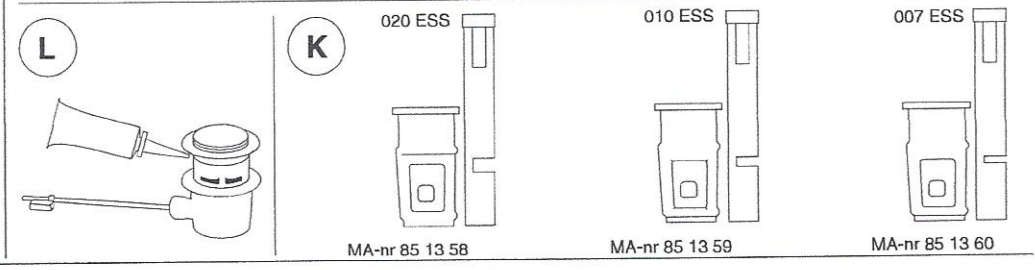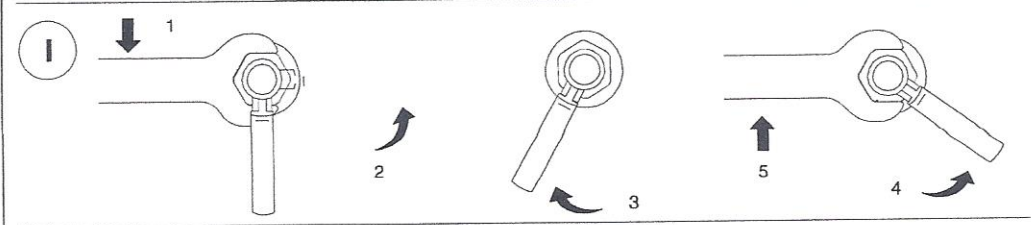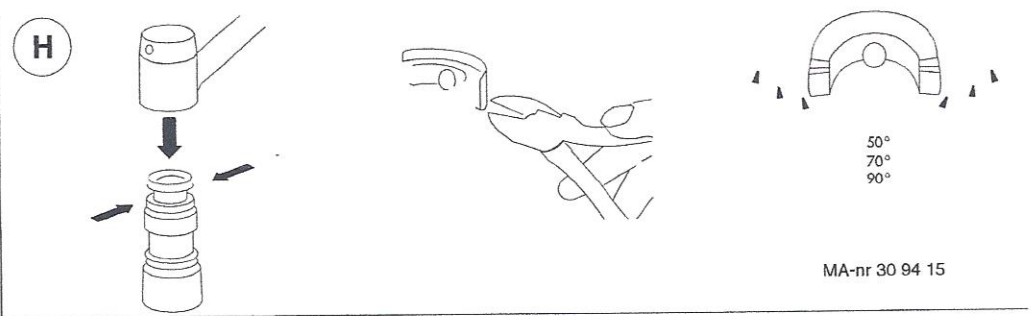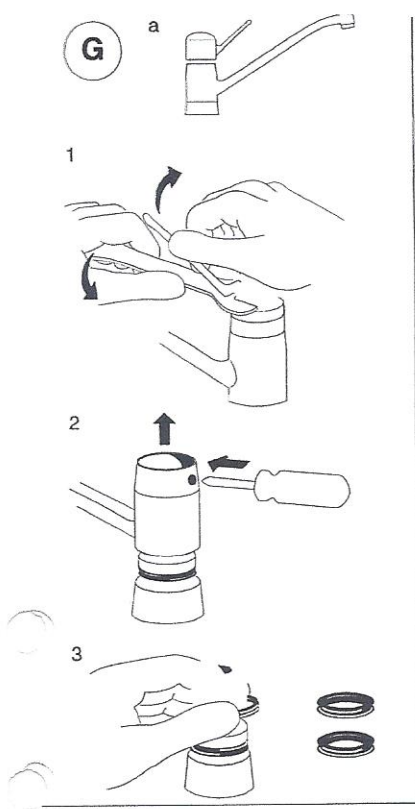

SVENSKA

Monteringsanvisning

OBS! Vid installation måste ledningarna fram till blandarna renspolas innan blandaren monteras. När rören anslutes till blandaren bör stödhylsa användas enligt kopplingsfabrikantens anvisningar. OBS! Vid demontering av blandarens överdel rinner vatten ner i blandarhusets botten. När blandaren sedan börjar användas, sipprar detta vatten ut vid huvmuttern. Efter en kort tids användning försvinner detta skenbara läckage.

Serviceinstruktion

A. Montering

B. Dropp ur pip eller vid huvmutter, när blandaren är stängd. (a)

Åtgärd: Byt av ventilhylsa.

Spakrörelsen går tungt. Åtgärd: Demontera överdelen (se bild B). Rengör kolv och hetvattens-spärr. Infatta ventilhylsans inre fettkammare samt hetvattensspärrs glidytor. Se bild C.

Blandaren ger för lite vatten. Orsak: igensatt strålsamlare eller för lågt vattentryck.

C. Montering

a. OBS! Styrstift.

b. Infettas med siliconfett.

D. Byt av kolv eller spak

E. Inställning av spakrörelse

F. MORA Plus-patron, för extra vattenbesparing.

Utjänta produkter kan återlämnas till Mora Armatur för återvinning

G. Utbyte av manschettpackningar.

Felsymptom. Dropp vid svängpipens övre eller undre delning. (a)

1. Dra spaken mot VV-stoppet och håll emot med spaken samtidigt som huvmuttern lossas.

Skruva upp huvmuttern och dra ur överdelen. (Se bild B)

2. Lyft av svängpipen.

3. Byt ut manschettpackningarna.

H. Justering av pipens spärrningsvinkel.

I. Inställning av hetvattenspärr

1. Lossa muttern något.

2. Vrid över spaken.

3. Vrid spaken tills önskad max.temperatur erhålles.

4. Vrid spaken försiktigt mot KV-stoppet.

5. Huvmuttern åtdrages.

J. MORATEMP-blandare för tvätt och kök, diskmaskinsavstängning.

K. Kolv och hylsa.

OBS! Vid montering av 70 19 25 och 70 19 26 så måste lock monteras på röret för diskmaskinsanslutning golv!

Vid risk för frost: (tex vid oppvärm t f r i t i d s h u s) V a t t n e t s k a l l t ö m m a s u r l e d n i n g e n o c h b l a n d a r e n . D e m o n t e r a b l a n d a r e n .

DANSK

Monteringsanvisning

NB: Ved nyinstallation skal rørledningerne skylles rene inden montering af blandingsbatteriet, og støttestæbe anvendes i tilslutningsrørene (se kopplingsfabrikantens anvisninger).

NB: Ved demontering af blandingsbatteriets overdel løber der vand ned i bunden af ventilhuset. Når blandingsbatteriet igen tages i brug, pipler dette vand ud ved overdelens fastspændingsløber. Efter kort tids drift forsvinder denne "tilsyneladende" utæthed.

Serviceinstruktion

A. Montering.

B. Dryp fra udløbstuden eller fra omløber under overdel, når blandingsbatteriet er lukket. (a) Udskifning af pakningscylinder

Håndtagets bevægelse går tungt. Løsning: Demonter overdelen (billede A). Rens stempel og varmvandsbegrænsere. Smør fedt på pakningscylinderens indvendige tætningspunkter, stemplets yderside samt varmvandsbegrænserens glideflader. Monter overdelen igen. Blandingsbatteriet giver for lidt vand. Årsag: Luftblanderen/strålesamleren er tilstoppet eller for lavt vandtryk.

C. Samling

a. NB: Styrestift.

b. Skal smøres med O-rings fedt (Siliconetylen).

D. Udskifning af stempel og håndtag.

E. Indstilling af håndtaget

F. MORA Turbo-Jet patron, reducerer vandmængden 50%.

G. Udskifning af X-manchetter.

Felsymptom. Dryp ved svingtudens øverste eller nederste del. (a)

1. Drej håndtaget mod varmvandsstoppet og brug håndtaget til at holde imod med samtidig med at overdelens omløber løsnes. Skru overdelens omløber af og løft overdelen af (se billede B).

2. Tag svingtudens af.

3. Udskift X-manchetterne.

H. Begrænsning af svingtudens bevægelse.

I. Indstilling af varmvandsbegrænsere

1. Omløberen løsnes lidt.

2. Håndtaget drejes mod højre.

3. Håndtaget drejes til ønsket maximum temperatur er opnået.

4. Drej håndtaget langsomt mod koldvandsstoppet.

5. Tilspænd omløberen.

J. MORATEMP blandingsbatteri for håndvask og køkken.

MORATEMP blandingsbatteri med vaskemaskinetilslutning.

K. Stempel og cylinderpakning for MORATEMP ESS.

NB: Ved montering af 701925 og 701926 til opvaskemaskine - bordmodel, skal dækslet sættes på udløb til opvaskemaskine - gulvmodel.

Ved frostrisiko, eksempelvis uopvarmet rum/bolig, skal armaturet tømmes for vand.

DEUTSCH

Montageanleitung

Achtung! Vor dem Einbau von Armaturen ist das Leitungsnetz gut durchzuspülen. Beim Anschluß der Armatur sollte zur Unterstützung eine Buchse / Manschette für die Anschlußrohre verwendet werden. Sehen Sie bitte hierzu die Montageanleitungen der Hersteller der Kupplungen. Sollte nach der Montage etwas Wasser an der Überwurfmutter austreten, so handelt es sich nicht um eine Undichtigkeit, sondern nur um etwas Wasser, das bei der Montage zum Boden des Ventilgehäuses tropfte. Sofort nach kurzen Gebrauch tritt kein Tropfwasser mehr aus.

Serviceanleitung

A. Montage.

B. Tropfen aus dem Oberteil oder Auslauf, wenn der Mischer geschlossen ist. (a)

Austausch der Dichtungsbuchse

1. Abheben der Kappe mit seitlich angesetztem Schraubenzieher.

2. Lösen der Überwurfmutter mit Maulschlüssel.

3. Abnehmen des kompletten Oberteils.

4. Ausheben der Dichtungsbuchse (20 90 98) mit seitlich angesetztem Schraubenzieher.

Die Hebelbewegung ist schwergängig. Oberteil demontieren. Kolben und Sicherheitsperre reinigen. Auf Innen- und Außenflächen der Dichtungsbuchse, sowie die Außenseite des Kolbens und die Gleitflächen der Sicherheitsperre dünn Siliconfett auftragen (Bild C).

C. Montage

a. Neue Dichtungsbuchse einsetzen. Zentrierung erfolgt durch Stift im Ventilgehäuse und Nut in der Dichtungsbuchse.

b. Auf Innen und Außenflächen der Dichtungsbuchse, sowie auf die Gleitfläche der

Sicherheitsperre dünn Siliconfett auftragen.

D. Austausch des Kolbens oder des Hebels.

E. Einstellen und gangbar machen des Hebels.

F. MORA Turbo-Jet-Patrone, reduziert die Wassermenge um 50%.

ENGLISH

Mounting instruction

Note! When plumbing in, the supply lines to the mixer shall be thoroughly cleaned and flushed before the mixer is fitted.

Note! When disconnecting the headwork from the mixer, the water will run down into the bottom of the mixer body. When the mixer is turned on again, this water will trickle out at the headwork nut. After using it a short time this "apparent" leakage will disappear.

Service instruction refer to diagrams

A. Mounting.

B. Drips from outlet or under headwork, when the mixer is turned off. (a)

Replacement of valve packing cylinder.

The movement of the lever is sluggish. Solution: Disconnect the headwork (picture A).

Clean the piston and the hot water reducer. Grease the tightening points of the valve packing cylinder, the outside of the piston and the sliding surfaces of the hot water reducer. The mixer does not give sufficient water. Reason: Blocked aerator or too low water pressure.

C. Assembling.

a. Note: locating pin.

b. To be greased with silicone.

D. Replacement of piston or lever.

E. Adjustment of the lever.

F. MORA Turbo-Jet piston, reduces water consumption by up to 50%.

G. Replacement of X-rings.

Fault. Drips above and below the junction of the swivel spout with the body. (a)

1. Turn the lever towards the hot water stop and hold the lever at the same time as the headwork union is loosened. Unscrew the headwork union and remove the headwork (see picture B).

2. Remove the swivel spout.

3. Replace the X-rings.

H. Limitation of the movement of the swivel spout.

I. Adjustment of hot water restrictor.

1. Loosen the headwork slightly.

2. Turn the lever a little.

3. Turn the lever until required maximum temperature is obtained.

4. Carefully turn the lever towards the cold water stop.

5. Tighten the headwork.

J. MORATEMP for kitchen and basin. Shut off for dishwasher machine.

K. Piston and valve packing cylinder.

Note: When connecting 70 19 25 and 70 19 26 to a bench mounted dishwasher, a plug must be used on the outlet pipe of the undersink connection for a free standing dishwasher.

When there is risk of freezing: (e.g. at unheated holiday homes) the water should be emptied out of the pipes and mixer. Dismantle the mixer.

G. Austausch von X-Ringen bei Armaturen mit schwenkbarem Auslauf.

Mögliche Fehler. Tropfen aus dem oberen und unteren Teil des Schwenkauslaufes. (a)

1. Kopf abnehmen (Bild A). Hebel gegen Warmwassersperre bewegen und Hebel festhalten, gleichzeitig die Überwurfmutter lösen. Oberteil abnehmen.

2. Schwenkauslauf nach oben abziehen.

3. Die X-Ringe austauschen und dünn Siliconfett auftragen.

H. Begrenzung der Bewegung des Schwenkauslaufs.

I. Verbrühungsschutz/Sicherheitsperre.

Einstellung der Temperaturbegrenzung. Die Abbildung C zeigt die Normalstellung des Hebels.

1. Kopf abnehmen und Überwurfmutter leicht lösen. Anschläge müssen spürbar bleiben.

2. Hebel nach oben führen und zur Kaltwasser-Seite bewegen, bis kein Wasser mehr fließt.

3. Hebel langsam zur Warmwasser-Seite bewegen, bis die gewünschte maximale Wassertemperatur erreicht ist.

4. Hebel nun wieder vorsichtig bis zum Anschlag der Kaltwasser-Seite bewegen.

5. Überwurfmutter fest anziehen ohne dabei die Hebeleinstellung zu verändern.

J. MORATEMP für Waschtisch und Spültisch. MORATEMP mit Absperrventil für Geschirrspülmaschine.

K. Kolben und Dichtungsbuchse.

L. Ablaufventile mit dauerelastischem Kitt eindichten, beiliegende Universaldichtung nur bei einwandfreier und planer Auflagefläche verwenden. Ablaufventile nicht durch übermäßige Anzugskräfte verformen (Gefahr von Undichtigkeit).

Achtung: Bei der Montage von 701925 und 701926 für Geschirrspülmaschinen muß die Verschlusskappe am Auslauf oder am Anschlußrohr montiert werden. Je nachdem ob ein Tischmodell oder ein Standmodell verwendet wird.

Bei Frostgefahr (z. B. in einem ungeheizten Sommerhaus): Wasser aus Leitungen und Mischern ablassen. Mischer abmontieren.

FRANCAIS

Instructions de montage.

Important. Avant de monter le mitigeur, s'assurer que les tuyaux d'admission ont bien été nettoyés.

Note. Lorsqu'on déconnecte la tête, un peu d'eau sortira depuis le corps du mitigeur, au remontage, cette même eau s'écoulera. Au bout d'un court instant, cette fuite "apparente" disparaîtra.

Instruction d'entretien.

- A. Montage.
- B. Des gouttes sortent de la tête quand le mitigeur est fermé.
- Remplacement du piston.
 - Le mouvement du levier devient de plus en plus dur. Solution; démonter la tête (figure B). Nettoyer le piston et le réducteur d'eau chaude. Graisser les points d'accroche du piston ainsi que sa partie extérieure en contact avec la cartouche. Remonter la tête.
 - Le mitigeur ne donne pas assez d'eau. Reason; L'aérateur est encrassé ou la pression d'eau est insuffisante.
- C. Remontage de la tête
- Note; ergot.
 - Doit être lubrifié avec de la graisse silicone.
- D. Remplacement du piston ou du levier.
- E. Ajustement du levier
- F. MORA Turbo-Jet; réduit la consommation jusqu'à 50%.
- G. Remplacement du joint à lèvres.
- Problème. Fuite à la partie haute ou à la partie basse du corps du mitigeur d'évier. (a)
- Tourner le levier jusqu'au point d'eau chaude maximum. Le tenir dans cette position et en même temps dévisser la tête puis la sortir (voir figure B).
 - Sortir le bec en le tirant vers le haut.
 - Remplacer les joints à lèvres.
- H. Ajustement du limiteur de course du bec.
- I. Ajustement du réducteur d'eau chaude
- Desserer la tête.
 - Tourner la poignée légèrement.
 - Tourner la poignée jusqu'à la position de température chaud maximale demandée.
 - Tourner avec précaution la poignée jusqu'au blocage d'eau froide.
 - Resserrer la tête.
- J. MORATEMP pour lavabo et évier. Blocage pour machine à laver la vaisselle.
- K. Piston et cartouche.
- Cas de risque de gel : (par exemple pour une maison de campagne non chauffée) ou doit être vidée de la canalisation et du mélangeur. Démontez le mélangeur.

ESPAÑOL

Nota: Deben limpiarse a fondo las tuberías de alimentación de agua. Antes de efectuar las conexiones del monomando.

Nota: Cuando se proceda a desmontar la palanca y el mecanismo interior del monomando. Normalmente existirá agua en la parte inferior del cuerpo del grifo.

Al poner de nuevo en funcionamiento el monomando. El agua en cuestión saldrá por la parte superior del grifo. Durante un breve lapso de tiempo. Hasta que se agote.

Instrucciones de mantenimiento

- A. Montaje del monomando.
- B. Goteo por la parte superior del grifo o por el caño. Cuando el monomando está en posición de cerrado.
- Sustitución del cilindro mezclador del monomando.
 - La palanca actúa con dureza. Solución: Desmontar el cilindro mezclador monomando (figura A). Limpiar el cilindro mezclador y el tope de bloqueo del agua caliente. Engrasar las juntas exteriores del cilindro mezclador. Así como la superficie del reductor de agua caliente. Volver a montar el cilindro mezclador del monomando.
 - Sole poca agua por el caño. Causa: Espumante taponado o baja presión de agua.
- C. Montaje
- Prestar atención al pasador guía.
 - Engrasar con silicona.
- D. Sustitución del cilindro mezclador o de la palanca.
- E. Ajuste de la palanca
- F. Cilindro mezclador MORA Turbo-Jet. Reduce el consumo de agua en un 50%.
- G. Sustitución de juntas en los monomandos de cocina.
- Síntomas: Goteo por la junta superior del caño giratorio.
 - Situar la palanca al tope del agua caliente. Mantenerla en esta posición mientras se suelta la tuerca de sujeción de la parte superior del cuerpo. Desenroscar la tuerca y extraer la parte interna del grifo (figura B).
 - Desmontar el cuerpo del caño giratorio.
 - Sustituir las juntas.
- H. Ajuste del radio de giro del caño en los monomandos de cocina.
- I. Ajuste del tope de bloqueo del agua caliente.
- Aflojar ligeramente la tuerca de sujeción.
 - Girar la palanca.
 - Situar la palanca en la posición de máxima temperatura deseada.
 - Cuidadosamente, situar la palanca en la posición de agua fría.
 - Apretar la tuerca de sujeción.
- J. MORATEMP para lavabo y cocina. Incluye llave de paso para lavajillas.
- K. Cilindro mezclador y válvula contiene.

NORSK

Monteringsanvisning

NB! Ved montering på nyanlegg skal rørledningene spyles rene før blandedbatteriet monteres.

Sløtthylse bør benyttes i anslutningsrørene, se koblingsfabrikantens anvisninger.

NB! Ved demontering av blandedbatteriets overdel vil det renne vann ned i bunnen av ventilhuset. Når blandedbatteriet igjen tæs i bruk, vil det derfor komme noe vann ut ved overdelens fast-spennning. Etter en kort tids bruk vil denne "tilsynelatende" lekkasje forsvinne.

Serviceinstruksjon

- A. Montering.
- B. Drypp fra tut eller overdel når blandedbatteriet er stengt. (a)
- Utskifting av ventilhylse.
- Spakens bevegelse går tregt. Løsning: demonter overdel (bilde B). Rengjør stempel og varmvannssperre. Smør armaturfett på ventilhylsens innvendige tetningspunkter, stemplets ytter-side, samt på varmvannssperrens glideflater. Monter overdelen igjen. Blandebatteriet gir for lite vann. Årsak: luftblander (perlator) er tilstoppet eller for lavt vanntrykk.
- C. Sammansetting
- NB: Styresift.
 - Skal smøres med armaturfett.
- D. Utskifting av stempel og spak
- E. Innstilling av spak
- F. MORA Turbo-Jet patron, reduserer vannmengden 50%.
- G. Utskifting av X-ring.
- Feilsymptom. Drypp ved svingtutens øverste eller nederste del. (a)
- Før spaken mot varmvannsstoppet og bruk spaken til å holde i mot med samtidig med at overdelen løsnes. Skru av overdelen (se bilde B).
 - Ta av svingtuten. 3. Skift X-ringene.
- H. Justering av tutens stoppvinkel.
- I. Innstilling av varmvannssperre
- Overdelen løsnes.
 - Spaken føres mot høyre.
 - Spaken føres til ønsket maksimumstemperatur er oppnådd.
 - Før spaken langsomt mot kaldvannsstoppet.
 - Skru fast overdelen.
- J. MORATEMP for servant og kjøkken. MORATEMP blandedbatteri med avstengning for oppvask maskin.
- K. Stempel og hylse.
- Ved risiko for frost: (f.eks ved et ikke oppvarmet fritidshus) Vannet skal tømme ut av ledninger og blander. Monter av blanderen.

ASSENUSOHJE SUOMEKSI

Huomaa: Huuhtelee tulojohdot puhtaiksi mekaanisista roskista ennen hanaan asennusta. Kun hana on asennetaan, liitospuikissa pitää käyttää tukiholkkia. Katso liittimien valmistajien ohjeita.

Huomaa: Kun hana yläosan irroituksen tai vaihdon jälkeen otetaan uudelleen käyttöön, saatattaa vettä puresuta kansimutterin juuresta. Tämä vähäinen vuoto on helkellinen ja johtuu siitä, että hana-pesän pohjalle työvaiheen aikana mahdollisesti volunut vesi poistuu.

HUOLTO-OHJE

- A. Asennus.
- B. Vuoto juoksuputkesta tai kansimutterin juuresta hanaan ollessa suljettuna. (a)
- oimimännän vaihto.
- Vivun liike on raskas. Toimenpide: irroita yläosa (kuva B). Puhdista mäntä ja rajoitinlevy. Voitele sylinterin alempi tiivistysarjanne, männän pinta sekä rajoitinlevyn liukupinnat. Kiinnitä osat paikalleen. Hanaan virtaama vähentynyt. Syy: tukkeutunut suutin tai alhainen vedenpaine.
- C. Kokoaminen
- Huomaa ohjainnasta.
 - Voidellaan silikonivoiteella.
- D. Männän ja vivun vaihto.
- E. Vivun liikkeen säätö

F. MORA PLUS-patruuna vähentää veden kulutusta.

G. Juoksuputken tiivistysten vaihto.

Häiriö: vuoto juoksuputken laakeroinnissa. (a)

1. Käännä vipu vasemmalle ja pidä vastaan samalla kun avaat kansimutterin. Kierrä kansimutteri kokonaan auki ja nosta yläosa sylinterineen paikalleen.

2. Nosta juoksuputki paikalleen.

3. Vaihda molemmat uratiivisteet. Voitele silikonivoiteella.

H. Juoksuputken kääntöpiirin säätö.

I. Lämpimän veden rajoitus.

1. Löysää kansimutteria.

2. Käännä vipu oikealle.

3. Käännä vipua vasemmalle kunnes tavoitelämpötila saavutetaan.



4. Käännä vipua varovasti oikealle kylmävesirajoittimeen asti.

5. Kiristä kansimutteri.



J. MORATEMP pesupöytähana pesukoneventtiilein.

K. Säätömäntä ja -sylinteri.


Jäätymisen uhatessa: (esim. lämmittämättömässä vapaa-ajanasunnossa) Puket ja sekoittaja täytyy yhjentää vedestä. Irrota sekoittaja.

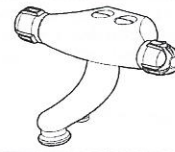

A

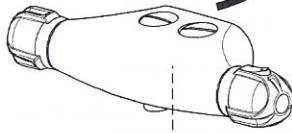



RSK 834 59 38
MA 15 90 27

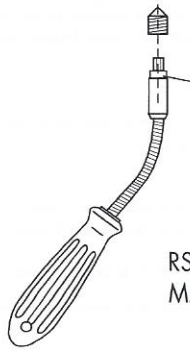


RSK 818 68 87
MA 89 10 19




B

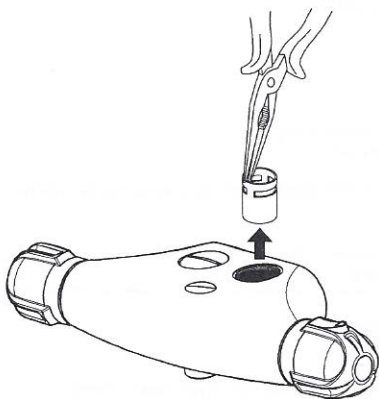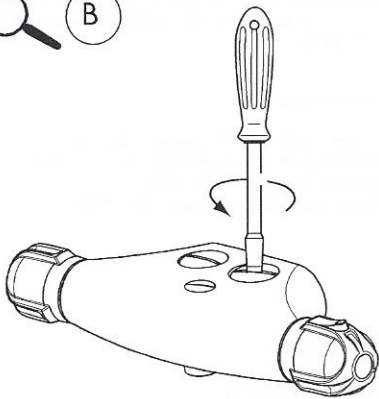


C

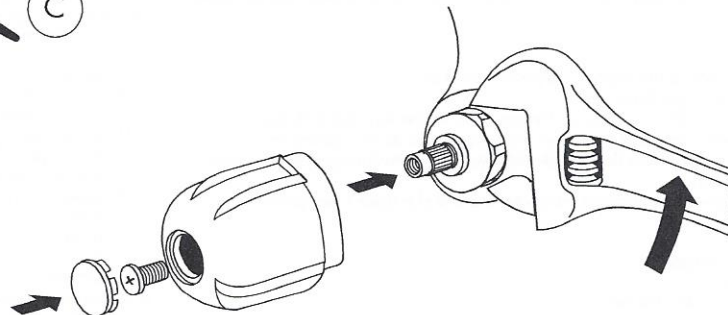

D

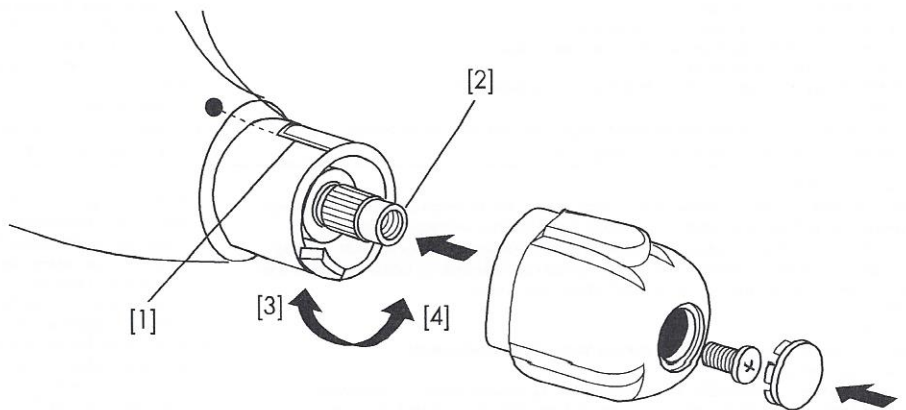

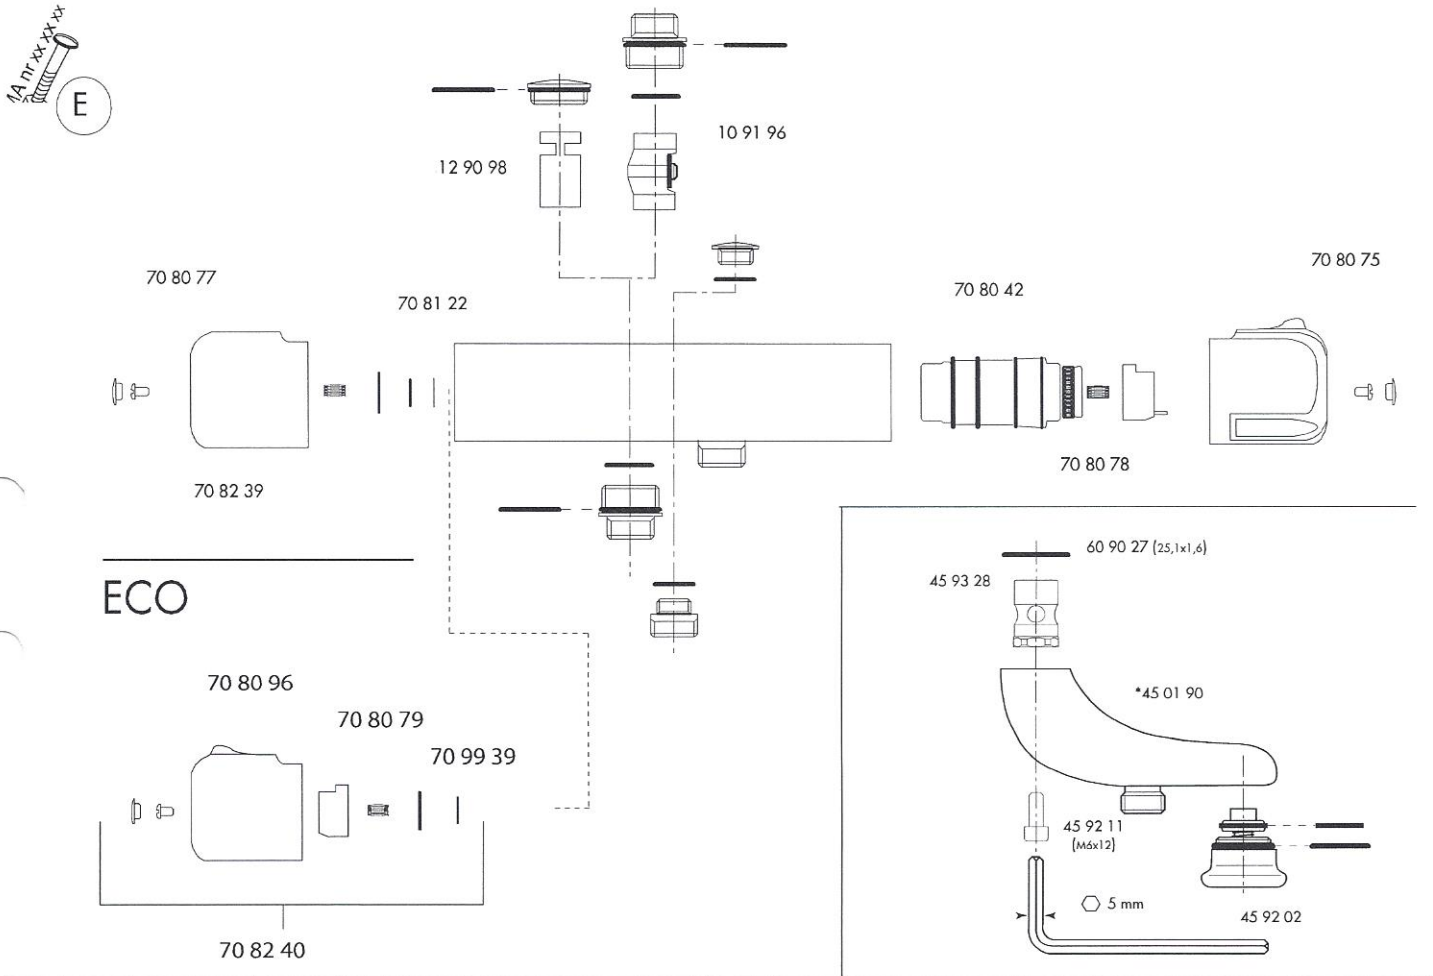

SVENSKA

MONTERING

OBS! Vid installation måste ledningarna fram till blandaren renspolas innan blandaren monteras.

OBS! Vid installation i utrymmen där frysrisk kan föreligga (exempelvis fritidshus): Lösgör blandaren och töm den noggrant på vatten

Se bild: (A) Montera först fästbrickan på väggen. Vid ojämn väggstruktur kan en liten mängd silicon vara en klok extra försiktighets-å

befintliga hålet i väggen. Blandarens byggmått är inte ändrade sedan tidigare modeller, så anslutningsrörens längd osv. blir rätt! Nästa steg är att montera blandaren på fästbrickan. En låsskruv med 3mm insexgrepp fixerar blandaren mot väggen. För dig som har vår böj

i hylsnyckeln och kommer att underlätta för dig som monterar många blandare

FELSÖKNING

Ger för lite vatten: (B) gör inloppssilarna.

Drop vid utlopp när blandaren är stängd: Byt h (C) överstycket Ma-nr 708122. eller för ECO Ma-nr 709939.

Ger enbart kallt/varmt vatten eller reagerar inte på temperaturinställning.: Blandaren är felkopplad, varmvatten måste anslutas till blandarens vänstra anslutning (vid flödesregleringsratten).

SERVICE

Kalibrering: (D) librerings av blandaren. Demontera temperaturregleringsratten. Vrid spindeln (b) medurs för kallare vatten och moturs för varmare vatten. När önskad vattentemperatur har erhållits, ca. 38°C, monteras temperaturregleringsratten så att tryckknappen kö

[1] stoppring, [2] spindel, [3] kallare, [4] varmare

INGÅENDE ARTIKLAR och RESERVDELAR

(E) Notera att denna instruktion beskriver MORACERA termostat med två olika flödesreglerare. ECO har inbyggd flödesbegränsare och för ökat flöde måste spärrknapp tryckas in.